



# PHILIPS

Ospedale Policlinico  
San Martino



Prot. n. 0016133/24 del 26/03/2024

Spett.le  
IRCCS AZ. OSP UN. S.MARTINO - IST  
Lgo Rosanna Benzi 10

c.a. 16132 Genova GE  
Direzione Generale  
Direzione Sanitaria  
Ingegneria Clinica  
Responsabile della Vigilanza  
Data: 11/03/2024  
Rif.: C-2024-03-11-nm.3

**Oggetto: AGGIORNAMENTO AVVISO DI SICUREZZA URGENTE 2023-IGT-BST-004 (FCO72200534)**  
**Sistemi Allura Xper, Allura Centron e Azurion**

Potenziale perdita della funzionalità di imaging derivante dalla mancata o intermittente attivazione della radiazione a raggi X tramite il comando a pedale cablato

RE: Informazioni per i clienti relative all'aggiornamento dell'Avviso di sicurezza

Gentile Cliente,

con la presente lettera desideriamo comunicare l'aggiornamento, effettuato da Philips, dell'Avviso di sicurezza datato 12 settembre 2023 (rif. 2023-IGT-BST-004), correlato alla potenziale perdita della funzionalità di imaging derivante dalla mancata o intermittente attivazione della radiazione a raggi X tramite il comando a pedale cablato dei sistemi Philips Allura Xper, Allura Centron e Azurion.



Philips S.p.A. (a Socio Unico)  
Sede Legale: Viale Sarca, 235 – 20126 Milano – Tel. 02.38593000 - [www.philips.it](http://www.philips.it)  
Capitale Sociale: € 50.000.000,00 i.v.  
Codice Fiscale - Partita IVA e Registro Imprese Milano n. 00856750153 R.E.A. Milano n. 88001  
Direzione coordinamento: Koninklijke Philips N.V. - Iscrizione registro RAEE: n. IT08010000000099

L'aggiornamento include un promemoria per segnalare a Philips qualsiasi evento correlato alla mancata attivazione del comando a pedale. Fare riferimento a pagina 4, sezione 4: "In caso di mancata attivazione del comando a pedale, contattare l'organizzazione locale di Philips, indicata nell'Avviso di sicurezza, per segnalare l'evento. Non sono stati effettuati ulteriori aggiornamenti di contenuto.

All'interno dell'Avviso di sicurezza è richiesta la restituzione del modulo di risposta (pagina 16). Se ha già inviato il suddetto modulo in risposta alla prima lettera da noi inoltrata, non è necessario restituirlo nuovamente. Nel caso in cui non abbia ancora inviato il modulo di risposta, utilizzi quello incluso nell'Avviso di sicurezza aggiornato.

Per ulteriori informazioni o per assistenza specifica su questo argomento, rivolgersi all'organizzazione locale di Philips, indicata nell'Avviso di sicurezza.

Distinti saluti,

Marjan Vos  
Head of Quality - IGT Systems

## Avviso di sicurezza URGENTE

**Sistemi Allura Xper, Allura Centron e Azurion**  
**Potenziale perdita della funzionalità di imaging derivante dalla mancata o intermittente attivazione della radiazione a raggi X tramite il comando a pedale cablato.**

**Il presente documento contiene informazioni importanti per continuare a utilizzare la strumentazione in modo sicuro e corretto.**

La invitiamo a leggere con attenzione le informazioni riportate di seguito e a divulgarne i contenuti a tutto il personale operativo di reparto. È fondamentale comprendere le implicazioni di questa comunicazione.

La invitiamo a conservare questa lettera a fini di documentazione.

Gentile Cliente,

Philips è venuta a conoscenza di un potenziale problema di sicurezza relativo al comando a pedale cablato utilizzato con i sistemi Philips Allura Xper e Azurion, in cui non è possibile l'attivazione della radiazione a raggi X o quest'ultima è solo intermittente.

Il presente Avviso di sicurezza URGENTE ha lo scopo di segnalare quanto segue:

### **1. La natura del problema e le circostanze in cui potrebbe verificarsi**

Il comando a pedale cablato viene utilizzato per controllare la fluoroscopia, l'esposizione in serie e altre funzioni, come l'esposizione singola, il controllo della luce e il passaggio da un piano radiologico all'altro (per sistemi biplanari).

Philips ha identificato alcuni casi in cui non è possibile attivare l'erogazione della radiazione a raggi X o quest'ultima si avvia solo in modo intermittente tramite l'uso del comando a pedale cablato, per le seguenti cause:

- Cavo del comando a pedale o connettore del cavo danneggiati dall'applicazione di una forza esterna intensa sul cavo, come ad esempio:
  - Cavo incastrato tirato durante la rotazione del lettino porta paziente.
  - Cavo accidentalmente impigliato durante lo spostamento o il trasferimento del comando stesso.
  - Cavo schiacciato da un'altra apparecchiatura medica.
- Connettore serracavo<sup>1</sup> non fissato correttamente durante l'installazione/la manutenzione o connettore serracavo rotto a causa di una forza esterna applicata sul cavo del comando a pedale. Con la perdita del connettore serracavo, il cavo del comando a pedale può scollegarsi dal sistema quando si applica una forza al cavo.
- Cavo del comando a pedale danneggiato perché incastrato tra il lettino porta paziente e i carter del lettino porta paziente in quanto la base del lettino porta paziente non è regolata correttamente per evitare la creazione di uno spazio tra il carter del lettino porta paziente e il pavimento.
- Problemi di produzione/assemblaggio di componenti del comando a pedale.

## 2. Pericoli/danni associati al problema

Quando non è possibile attivare l'erogazione della radiazione a raggi X o è possibile avviarla solo in modo intermittente, può verificarsi una perdita della funzionalità di imaging che può portare a un ritardo nella diagnosi o all'interruzione della procedura.

Il segmento di popolazione più a rischio è costituito dai pazienti sottoposti a interventi complessi e/o urgenti per patologie potenzialmente letali (ad es. ictus acuto, ischemia miocardica con sopraslivellamento del tratto ST). Nell'eventualità estremamente remota in cui tutti i fattori clinici in grado di ridurre il rischio non siano disponibili (ad esempio, utilizzo del comando a pedale cablato nella sala di controllo, trasferimento del paziente in un'altra sala) o siano insufficienti (ad esempio, utilizzo del comando manuale dell'esposizione, monitoraggio continuo del paziente e ripristino guidato e mantenimento dell'apporto di ossigeno nei tessuti, somministrazione di farmaci), i ritardi nella terapia nella popolazione che necessita di interventi urgenti possono contribuire a un ulteriore peggioramento delle condizioni già critiche dei pazienti, potenzialmente in grado di portare al decesso (ovvero effetti del ritardo critici e catastrofici).

La probabilità che l'uso del prodotto possa portare o contribuire a conseguenze per la salute è considerata remota. Alla data della presente lettera, è stato segnalato a Philips un solo evento in cui la perdita della funzionalità di imaging ha causato o contribuito alla lesione subita da un paziente. Philips stima che lo 0,008% dei comandi a pedale possa essere interessato da un problema che causa l'assenza o l'intermittenza della radiazione a raggi X quando il comando a pedale viene attivato dall'utente.<sup>[2]</sup>

---

<sup>1</sup> Il connettore serracavo è una fascetta in plastica che trattiene il cavo del comando a pedale per rimuovere la tensione dal collegamento tra il cavo del comando a pedale e il sistema Allura o Azurion.

<sup>2</sup> Stima basata sui dati relativi ai reclami raccolti da settembre 2020 a maggio 2023 e sul numero di procedure per dispositivo.

### 3. Prodotti interessati e come identificarli

#### Uso previsto.

Vedere l'Appendice A per informazioni dettagliate sull'uso previsto dei sistemi Allura Xper, Allura Centron e Azurion.

Il comando a pedale cablato è un dispositivo di input dell'utente che dispone di pedali diversi per:

- avviare l'emissione di raggi X (fluoroscopia, esposizione in serie o singola); e
- controllare altre funzioni come la luce della sala esame o, in caso di sistema biplanare, passare da un piano radiografico a un altro, ad esempio da un piano frontale a uno laterale e viceversa.

#### Identificazione dei sistemi interessati.

L'Appendice B alla presente lettera contiene una tabella con i numeri di riferimento/tipi e i modelli dei comandi a pedale cablati interessati.

Il numero di riferimento/tipo di comando a pedale cablato è riportato sull'etichetta situata sulla parte inferiore del comando a pedale cablato, come illustrato nella Figura 1.

Figura 1.



### 4. Misure da adottare da parte del cliente/utente per prevenire eventuali rischi per i pazienti o gli utenti

- Distribuire il presente Avviso di sicurezza urgente a tutti gli utenti affinché siano a conoscenza del problema e seguano le istruzioni riportate di seguito.
- In attesa dell'ispezione del comando a pedale da parte di un tecnico dell'assistenza Philips:
  - **Evitare** di applicare una forza di trazione elevata sul cavo del comando a pedale, soprattutto durante la rotazione del lettino porta paziente, per evitare danni al cavo e/o al connettore.
  - **Evitare** che il cavo del comando a pedale rimanga incastrato tra la copertura del lettino porta paziente e il pavimento.
  - **Non rimuovere** il connettore serracavo.

- Seguire le istruzioni fornite nell'Addendum alle Istruzioni d'uso allegato alla presente lettera per la gestione del comando a pedale, tra cui:
  - Evitare di schiacciare il cavo del comando a pedale con altri dispositivi o apparecchiature.
  - Eseguire test di verifica giornalieri prima di utilizzare il sistema per:
    - ispezionare il comando a pedale e il cavo del comando a pedale per rilevare eventuali danni, quali lacerazioni, tagli o abrasioni,
    - verificare il corretto collegamento del comando a pedale al sistema,
    - verificare che tutti i pedali di tutti i comandi a pedale collegati funzionino correttamente.

Se si rilevano danni o se un passaggio non riesce, non utilizzare il sistema e contattare immediatamente l'assistenza tecnica.

- In caso di mancato avvio dell'emissione dei raggi X da parte del comando a pedale, procedere all'acquisizione delle immagini utilizzando un comando di attivazione dei raggi X alternativo, come un comando a pedale o un comando manuale (per l'esposizione) nella sala di controllo.
- Se non ci si avvale di Philips per eseguire la manutenzione preventiva del sistema, fornire una copia degli aggiornamenti del Manuale di manutenzione preventiva allegati nell'Appendice C alla presente lettera al proprio servizio di assistenza tecnica qualificato e autorizzato.
- Conservare il presente Avviso di sicurezza, l'Addendum alle Istruzioni d'uso e gli aggiornamenti del Manuale di manutenzione preventiva insieme alla documentazione del sistema.
- In caso di mancata attivazione del comando a pedale, contattare l'organizzazione locale di Philips telefonicamente al numero del Centro Risposta Clienti 800/232100 o via email AssistenzaTecnicaHC@philips.com (indicando come riferimento FCO72200534) per segnalare l'evento.
- Compilare e restituire immediatamente il modulo di risposta allegato a Philips entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione. La compilazione del presente modulo conferma l'avvenuta ricezione dell'Avviso di sicurezza urgente, nonché la comprensione del problema e delle azioni richieste da intraprendere.

## 5. Misure previste da Philips IGT Systems (NL-MF-000001489) per risolvere il problema

Philips ha aggiornato le istruzioni di riparazione per garantire che il lettino porta paziente e la copertura del lettino porta paziente siano regolati correttamente in modo da evitare la creazione di uno spazio tra la copertura del lettino porta paziente e il pavimento. Philips ha inoltre aggiornato il Manuale di manutenzione preventiva includendo ulteriori attività per garantire il corretto funzionamento del comando a pedale.

Philips ispezionerà tutti i sistemi interessati per controllare il cavo del comando a pedale, per garantire che la base del lettino porta paziente sia regolata correttamente e per garantire che il connettore serracavo sia fissato correttamente.

Philips La contatterà per programmare una visita per svolgere questa ispezione (riferimento FCO72200534).

Per ulteriori informazioni o per ricevere assistenza in merito al presente problema, contatti l'organizzazione locale di Philips telefonicamente al numero del Centro Risposta Clienti 800/232100 o via email AssistenzaTecnicaHC@philips.com (indicando come riferimento FCO72200534).

La presente comunicazione è stata inoltrata agli enti competenti.

Le assicuriamo che mantenere livelli di sicurezza e qualità elevati è la nostra massima priorità.

Distinti saluti,

Marjan Vos  
Head of Quality - IGT Systems

## APPENDICE A

### Uso previsto.

Le serie **Allura Xper** e **Allura Centron** sono concepite per l'uso su pazienti umani per:

- Applicazioni di imaging vascolare, cardiovascolare e neurovascolare, comprese procedure diagnostiche, interventistiche e chirurgiche mininvasive. Tali procedure includono, per esempio, angiografia periferica, cerebrale, toracica e addominale, nonché PTA, posizionamento di stent, embolizzazioni e trombolisi.
- Applicazioni di imaging cardiaco relative a procedure diagnostiche, interventistiche e chirurgiche mininvasive (quali PTCA, posizionamento di stent, aterectomie), impianti pacemaker ed elettrofisiologia (EP).
- Interventi non vascolari quali drenaggi, biopsie e procedure vertebroplastiche.

Le serie **Azurion** (nei limiti del piano per sala operatoria) sono concepite per i seguenti utilizzi:

- Guida per immagini in procedure diagnostiche, interventistiche e chirurgiche mininvasive per le seguenti aree di applicazione clinica: procedure vascolari, non vascolari, cardiovascolari e neurologiche.
- Applicazioni di imaging cardiaco relative a procedure diagnostiche, interventistiche e chirurgiche mininvasive.
- Inoltre:
  - o La serie Azurion può essere utilizzata in sale operatorie ibride.
  - o La serie Azurion presenta diverse funzioni per il supporto di un flusso di lavoro procedurale flessibile e incentrato sul paziente.



### APPENDICE B

Informazioni sul prodotto per identificare un comando a pedale interessato dal problema.

Comando a pedale cablato

12 NC	Descrizione
452270000141	Comando a pedale CV 3p 4m
452270000142	Comando a pedale CV 3p 4m
452270000143	Comando a pedale CV 3p 4m
452270000144	Comando a pedale CV 3p 4m
452270000381	Comando a pedale CV 3p 8m
452270000382	Comando a pedale CV 3p 8m
452270000383	Comando a pedale CV 3p 8m
452270000384	Comando a pedale CV 3p 8m
459800076001	Comando a pedale biplanare (4p+2) 4m
459800076002	Comando a pedale biplanare (4p+2) 4m
459800076003	Comando a pedale biplanare (4p+2) 4m
459800076004	Comando a pedale biplanare (4p+2) 4m
459800076021	Comando a pedale biplanare (4p+2) 8m
459800076022	Comando a pedale biplanare (4p+2) 8m
459800076023	Comando a pedale biplanare (4p+2) 8m
459800076024	Comando a pedale biplanare (4p+2) 8m
459800772191	Comando a pedale CV 3p 4m
459800772192	Comando a pedale CV 3p 4m
459800772193	Comando a pedale CV 3p 4m
459800772194	Comando a pedale CV 3p 4m
459800772201	Comando a pedale CV 3p 8m
459800772202	Comando a pedale CV 3p 8m
459800772203	Comando a pedale CV 3p 8m
459800772204	Comando a pedale CV 3p 8m
459800772211	Comando a pedale biplanare (4p+2) 4m
459800772212	Comando a pedale biplanare (4p+2) 4m
459800772213	Comando a pedale biplanare (4p+2) 4m

459800772214	Comando a pedale biplanare (4p+2) 4m
459800772221	Comando a pedale biplanare (4p+2) 8m
459800772222	Comando a pedale biplanare (4p+2) 8m
459800772223	Comando a pedale biplanare (4p+2) 8m
459800772224	Comando a pedale biplanare (4p+2) 8m

**APPENDICE C****Aggiornamenti della manutenzione preventiva del comando a pedale.**

Comando a pedale

Frequenza: i controlli devono essere effettuati a intervalli di 12 mesi.

Capitolo Comandi dell'operatore

Comando a pedale cablato e wireless

Esaminare il comando a pedale verificando che non presenti danni, ad esempio:

- Collegamenti dei cavi
- Cavi
- Schermatura

Esaminare il comando a pedale verificando che non presenti parti rotte o allentate, ad esempio:

- All'interno dell'involucro, scuotendo il comando a pedale
- Barra di sollevamento

In caso di gravi danni o parti allentate, sostituire il comando a pedale in base alle istruzioni di riparazione. Non aprire il comando a pedale per la riparazione o l'ispezione.

Esaminare il serracavo del connettore del comando a pedale cablato:


Verificare che la fascetta utilizzata presenti le seguenti proprietà:

Proprietà	Valore
Larghezza minima	4,6 mm
Spessore minimo	1,2 mm
Materiale	Poliammide (nylon) / non metallico

Controllare il serracavo e la disposizione del cavo del comando a pedale cablato:


- Fascetta utilizzata per il serracavo:
  - Tipo di fascette
  - Numero di fascette
  - Posizione delle fascette
- Disposizione del cavo (a seconda dell'immagine indicata con "A" "B" "C")
- Per AD7NT, sono disponibili 2 possibilità di serracavo:
  - Serracavo con boccola (Figura 4a)
  - Serracavo con fascetta (Figura 4b)
- Per la corretta disposizione e protezione tramite serracavo, vedere le Figure da 1 a 6 di seguito.

**Figura 1: Lettino porta paziente AD7XT e AD7XNT**

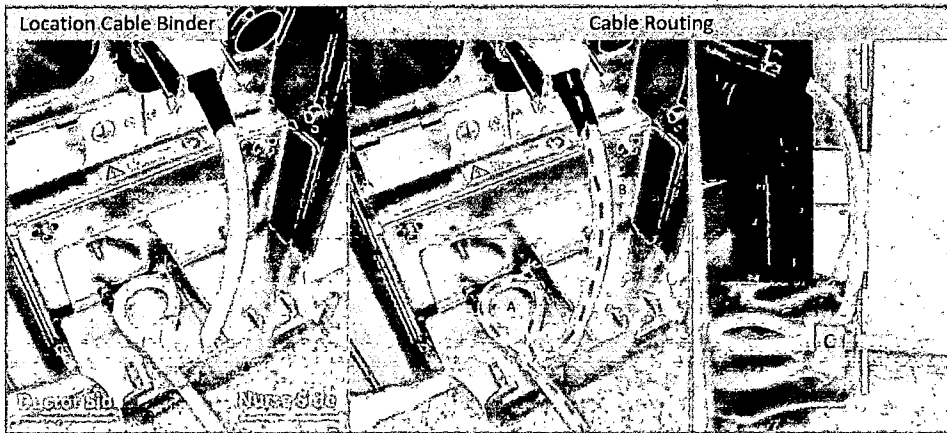


Numero di fascette: 2 (due)

**Figura 2: Serracavo per lettino porta paziente con guida OP ausiliario AD7XT e AD7XNT**

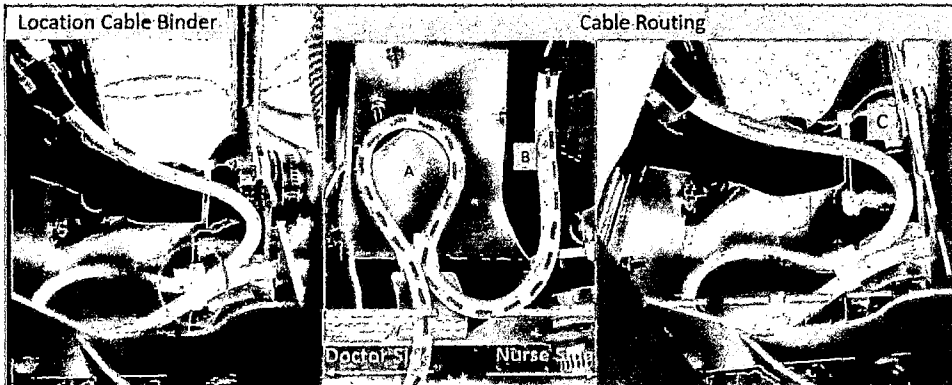

Numero di fascette: 2 (due)

**Figura 3: Lettino porta paziente AD7**

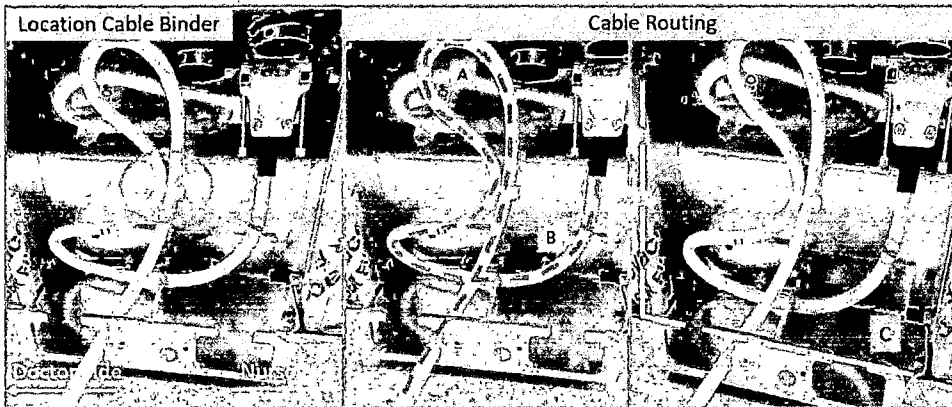

Numero di fascette: 1 (una)

Figura 4a: Lettino porta paziente AD7NT con serracavo con boccola



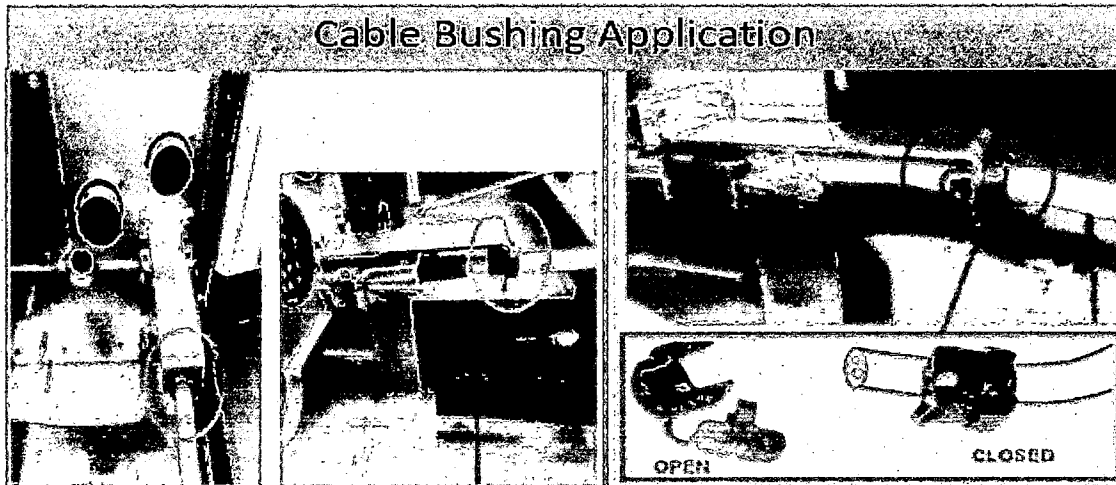


Figura 4b: Lettino porta paziente AD7NT con serracavo con fermo per il cavo

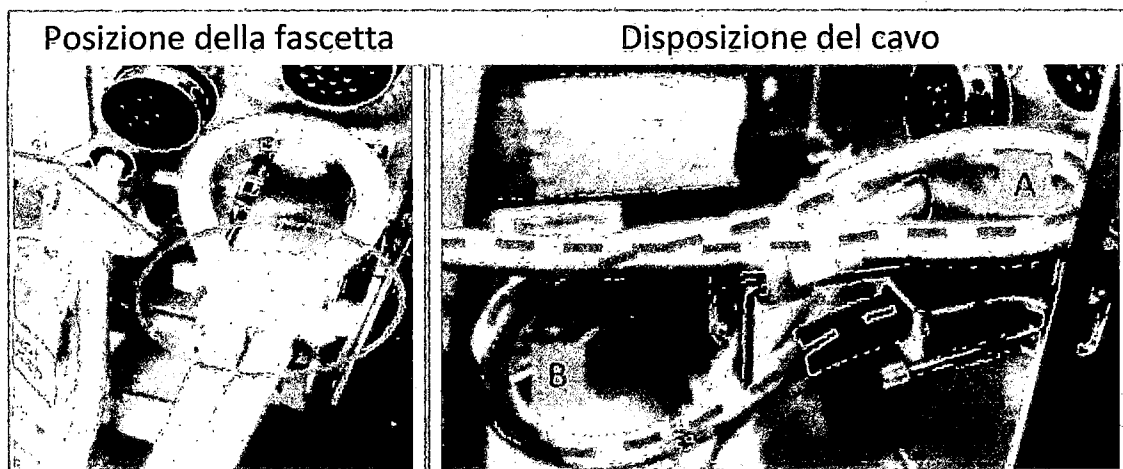


Numero di fascette: 5 (cinque)

Figura 5: Scatola di connessione a parete del piedistallo

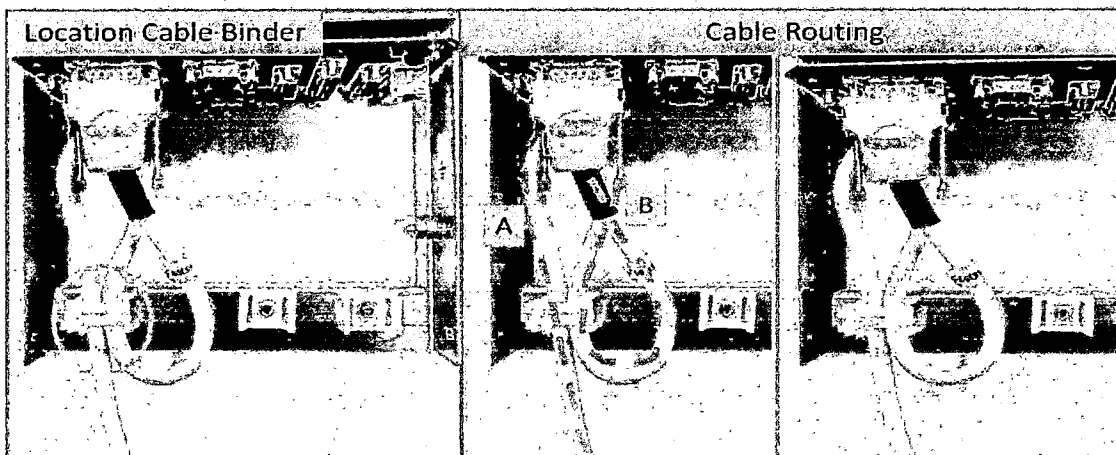

Numero di fascette: 2 (due)

Figura 6: Scatola di connessione a parete chirurgica

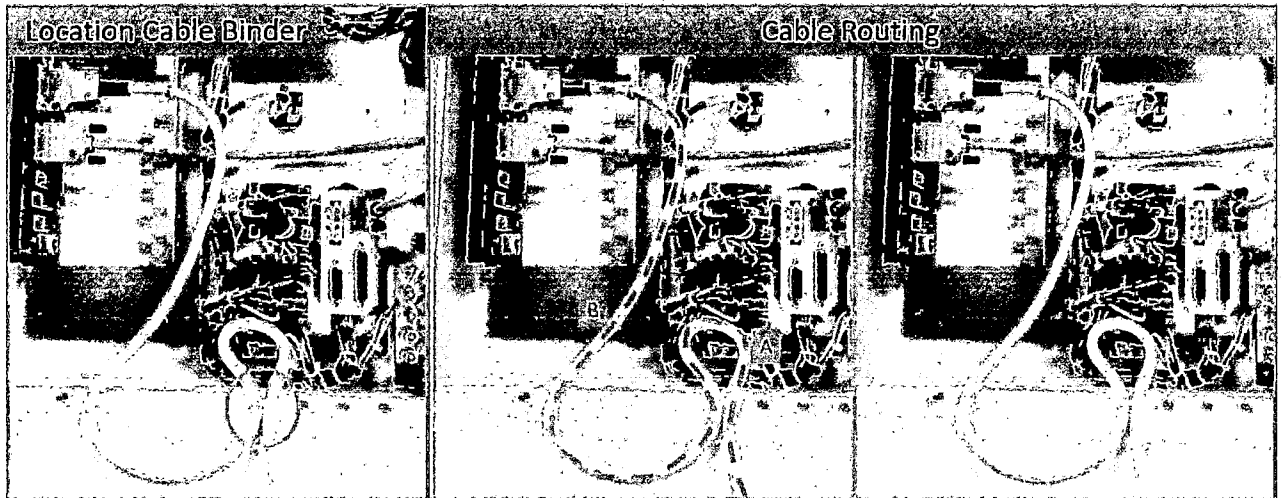

Numero di fascette: 1 (una)

Se il serracavo o la disposizione non sono corretti, ripararli secondo le istruzioni di riparazione.

Copertura della base AD7X


Supporto paziente AD7NT, AD7X(N)T

Copertura della base

Controllare la distanza della copertura della base:

- Per un lettino porta paziente non girevole
  - Assicurarsi che la distanza dalla piastra di protezione dai liquidi sia di 3-4 mm
  - Fare riferimento alla Figura 7
- Per un lettino porta paziente girevole
  - Assicurarsi che la distanza dalla copertura girevole sia di 3-4 mm
  - Fare riferimento alla Figura 8


Figura 7: Lettino porta paziente non girevole (AD7NT, AD7XT e AD7XNT)

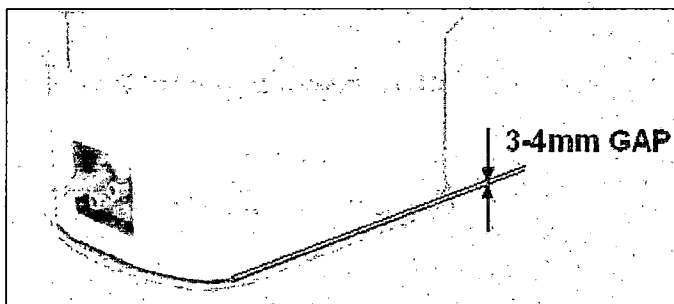



# PHILIPS

**Figura 8: Lettino porta paziente girevole (AD7NT, AD7XT e AD7XNT)**

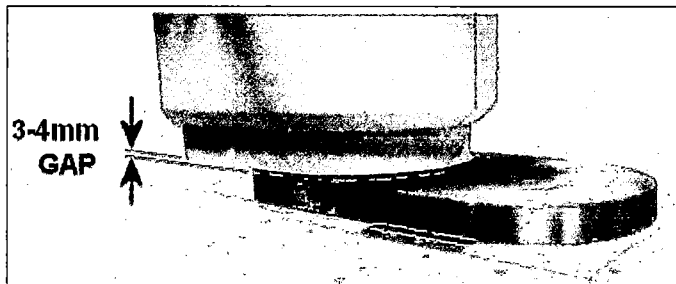

Se la distanza tra le coperture della base e il pavimento non soddisfa i requisiti sopra indicati, regolare la copertura della base secondo le istruzioni di riparazione.



# PHILIPS

Modello	Apparecchiatura	Seriale	Numero di configurazione
722028	Allura Xper FD20	2617	IT81236180
722224	Azurion 7 M20	1763	IT100839042





# PHILIPS



## Modulo Risposta Cliente 2023-IGT-BST-004 (FCO72200534)

**Riferimento: 2023-IGT-BST-004:** sistemi Allura Xper, Allura Centron e Azurion.

Potenziale perdita della funzionalità di imaging derivante dalla mancata o intermittente attivazione della radiazione a raggi X tramite il comando a pedale cablato.

**Istruzioni:** compilare e restituire immediatamente il presente modulo a Philips entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione. La compilazione del presente modulo conferma la comprensione del problema indicato nell'avviso di sicurezza e delle azioni da intraprendere.

Nome

cliente/destinatario/struttura:

---

Indirizzo:

---

Città/Stato/CAP/Paese:

---

### Azioni da parte del cliente:

- Inviare l'Avviso di sicurezza urgente a tutti gli utenti affinché siano a conoscenza del problema e seguano le istruzioni fornite nelle Istruzioni d'uso relative ai test di verifica giornalieri.
- In attesa dell'ispezione del comando a pedale da parte di un tecnico dell'assistenza Philips:
  - **Evitare** di applicare una forza di trazione elevata sul cavo del comando a pedale, soprattutto durante la rotazione del lettino porta paziente, per evitare danni al cavo e/o al connettore.
  - **Evitare** che il cavo del comando a pedale rimanga incastrato tra la copertura del lettino porta paziente e il pavimento.
  - **Non rimuovere** il connettore serracavo.
- Se non ci si avvale di Philips per eseguire la manutenzione preventiva del sistema, fornire una copia del Manuale di manutenzione preventiva al proprio servizio di assistenza tecnica qualificato e autorizzato.
- Conservare il presente Avviso di sicurezza, l'Addendum alle Istruzioni d'uso del comando a pedale e gli aggiornamenti del Manuale di manutenzione preventiva insieme alla documentazione del sistema.
- In caso di mancata attivazione del comando a pedale, contattare l'organizzazione locale di Philips telefonicamente al numero del Centro Risposta Clienti 800/232100 o via email AssistenzaTecnicaHC@philips.com (indicando come riferimento FCO72200534) per segnalare l'evento.

Confermo di avere ricevuto e compreso l'Avviso di sicurezza urgente allegato e che le informazioni contenute nella presente lettera sono state divulgate correttamente a tutti gli utenti dei sistemi interessati.



# PHILIPS

**Nome della persona che compila questo modulo:**

Firma: \_\_\_\_\_  
Nome in stampatello: \_\_\_\_\_  
Titolo: \_\_\_\_\_  
Numero di telefono: \_\_\_\_\_  
Indirizzo e-mail: \_\_\_\_\_  
Data (GG/MMM/AAAA): \_\_\_\_\_

È importante che la sua organizzazione confermi la ricezione della presente lettera. La risposta della Sua organizzazione ci consentirà di monitorare l'avanzamento delle azioni

Compilare e restituire il modulo di conferma allegato a Philips per e-mail all'indirizzo: [post\\_mkt\\_italy@philips.com](mailto:post_mkt_italy@philips.com)



Addendum

Italiano



# Istruzioni per il comando a pedale

Versione documento 1.0



# Sommario

<b>1</b>	<b>Introduzione</b>	<b>5</b>
<b>2</b>	<b>Informazioni sul sistema</b>	<b>6</b>
2.1	Apparecchiature in sala esame	6
2.1.1	Comando a pedale	6
<b>3</b>	<b>Manutenzione</b>	<b>7</b>
3.1	Test di verifica utente	7



# 1 Introduzione

Il presente documento rappresenta un addendum alle Istruzioni d'uso seguenti:

- Allura Xper FD series e AlluraClarity family versione 7.x
- Allura Xper FD series e AlluraClarity family versione 8.x
- UNIQ series e UNIQ Clarity family versione 1.x
- Allura Centron versione 1.x
- Azurion versione 1.x
- Azurion versione 2.x
- Azurion versione 3.0

Tutte le sezioni del presente documento rappresentano un'integrazione alle Istruzioni d'uso. A vantaggio dell'utente clinico, all'inizio di ogni sezione è riportata una dichiarazione di applicabilità.

Per una descrizione completa del sistema, fare riferimento alle Istruzioni d'uso fornite con il sistema radiologico in uso.

## 2 Informazioni sul sistema

### 2.1 Apparecchiature in sala esame

#### 2.1.1 Comando a pedale

*Questa sezione rappresenta un'integrazione di tutte le Istruzioni d'uso.*

##### **ATTENZIONE**

*In caso di malfunzionamento di un comando a pedale (versione cablata o wireless) o di un cavo del comando a pedale, potrebbe verificarsi un'interruzione della procedura in corso. In questo caso, è possibile proseguire con l'acquisizione delle immagini utilizzando un comando di attivazione dei raggi X alternativo, come un comando a pedale o un comando manuale (per l'esposizione) nella sala controllo.*



Non passare sul cavo del comando a pedale con altri dispositivi o apparecchiature.

##### **NOTA**

*Quando si utilizza il comando a pedale cablato, nella sala esame può essere installato preventivamente un comando a pedale aggiuntivo, garantendo in questo modo la disponibilità di un comando di attivazione dei raggi X alternativo in caso di guasto del primo comando a pedale.*

## 3 Manutenzione

### 3.1 Test di verifica utente

*Le indicazioni e i passaggi riportati di seguito rappresentano un'integrazione a tutte le Istruzioni d'uso.*

Eeguire il seguente test di verifica ogni giorno prima di utilizzare il sistema. Se si rilevano danni o se un passaggio ha esito negativo, interrompere immediatamente l'utilizzo del sistema e contattare il supporto tecnico.

- 1** Ispezionare il comando a pedale e il cavo del comando a pedale per verificare l'assenza di danni, quali lacerazioni, tagli o abrasioni.
- 2** Ispezionare il comando a pedale per verificare che sia collegato correttamente al sistema.
- 3** Verificare che i pedali di tutti i comandi collegati funzionino correttamente.



© Koninklijke Philips N.V., 2023. Tutti i diritti riservati  
La riproduzione totale o parziale in qualunque forma o con qualunque mezzo, elettrico, meccanico o di altro tipo, è proibita  
senza il consenso scritto del titolare del copyright.

[www.philips.com/healthcare](http://www.philips.com/healthcare)

----- \* 2023-07



Il presente dispositivo medico è conforme ai requisiti applicabili stabiliti dall'Unione Europea, come dimostrato nella  
Dichiarazione di conformità.

**Indirizzo del produttore**  
Philips Medical Systems Nederland B.V.  
Veenpluis 6  
5684 PC Best  
The Netherlands





# PHILIPS

PHILIPS SpA  
C/O Annalisa Acquati  
VIALE SARCA 235  
20126 MILANO MI

MBPA/VCP/LO-NO/006/2016/C.T.

DCOCC0042

GENOVA AM 9  
L240025771\_SR4-000005-000094-A00000 GENOVA-AM-9

IRCCS AZ. OSP UN. S.MARTINO - IST  
LGO ROSANNA BENZI 10  
16132 GENOVA GE

R



61931598088-1